

«ООО ЭЛГЕС»

СИСТЕМА ЧИСЛОВОГО ПРОГРАММНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ДГТ – 735Д

электроэрозионная версия

(с управлением датчиками линейных перемещений)

РУКОВОДСТВО ПРОГРАММИСТА И ОПЕРАТОРА

2011 г.

Введение 4

ГЛАВА 1 Описание входного языка системы ЧПУ 5

1.1 Структура управляющей программы 5

1.2 Подготовительные функции (G – функции) 6

1.3 Вспомогательные функции (M - функции) 9

1.4 Пауза (P) 10

1.5 Угол наклона проволоки – конус (A) 10

1.6 Угол поворота контура (K) 11

1.7 Масштаб (S) 11

1.8 Номер эквидистантного корректора (H) 11

1.9 Покадровая скорость (F) 12

1.10 Комментарии 12

ГЛАВА 2 Описание режимов работы системы 14

2.1 Основные положения 14

2.2 Главный экран 15

2.3 Меню главного экрана 16

2.4 Запуск программы с произвольного кадра 17

2.5 Экран справки (F1) 17

2.6 Режим ручного управления (F2) 18

2.7 Режим загрузки программы (F3) 20

2.8 Пульт технолога (F4) 21

2.9 Режим ввода и корректировки программ (F5) 22

2.10 Режим настройки системы слежения (F7) 23

2.11 Вывод на экран текста исполняемой программы (F8) 24

2.12 Активизация экрана другого станка (F9) 24

2.13 Чтение / запись режимов работы генераторов ДГТ-738 (F10) 25

2.14 Управление генератором ДГТ-740 (F10) 26

2.15 Завершение работы с программой (Esc) 26

2.16 Меню Базирование 27

2.17 Работа с датчиками линейных перемещений 28

2.18 Управление перемоткой проволоки (R) 31

2.19 Возможные неполадки 31

2.20 Примеры работы с системой 32

Приложение 1 Настройка параметров системы ЧПУ 34

Приложение 2 Ручные перемещения с помощью пульта оператора 35

Приложение 3 Команды управления электроавтоматикой станка 37

Приложение 4 Выбор текущего препроцессора 38

Приложение 5 Копирование управляющих программ со съемных дисков 39

ВВЕДЕНИЕ

Система ДГТ – 735, несмотря на ее малые размеры (объем 3 куб. дм), полностью заменяет существующие системы управления и проста в установке и эксплуатации. Программное обеспечение позволяет в графическом режиме одновременно решать несколько технологических задач. Адаптивная система слежения за искровым промежутком обеспечивает максимальную производительность. Наглядный графический интерфейс позволяет оператору освоить систему всего за несколько дней.

Предлагаемая система состоит из двух основных модулей: блока управления станком и IBM-совместимого компьютера. Важной особенностью системы является тот факт, что она не имеет аппаратной «привязки». Система подключается к разъему «мыши», что упрощает техническую эксплуатацию.

Кроме того, ДГТ-735 собрана с использованием самых современных комплектующих (к сожалению, импортных), поэтому соотношение цена-качество – наиболее оптимально. Силовые элементы системы управления выдерживают шестикратные перегрузки по мощности, что позволяет эксплуатировать систему при температурах (от 0 до +40 С). Эффективная программно-аппаратная защита от помех обеспечит круглосуточную работу системы без сбоев. Первые 32 системы ЧПУ ДГТ – 735/738 были установлены на производстве в 1998-2000 году, и за это время не было ни одного отказа.

Одним из основных достоинств системы ДГТ – 735 является ее полная защищенность от помех и пропадания сети, а также от сбоев компьютера. Главным элементом системы является микропроцессор фирмы Microchip, который может работать при температурах от –40 до +125С. Благодаря своим небольшим размерам (3х3 мм), он надежно защищен от радиопомех. Программное обеспечение системы построено таким образом, что при пропадании напряжения в сети или при сбоях «верхнего» компьютера микропроцессор автоматически сохраняет жизненно важные параметры системы.

Надежность работы системы ДГТ-735 очень высока и абсолютно не зависит от сбоев компьютера IBM-PC, линий связи и качества электросети.

Система ЧПУ работает с текстовыми файлами стандарта ISO, а также может воспринимать графические файлы САПР AutoCAD в формате DXF.

Требования для установки системы – наличие любого IBM-совместимого компьютера, операционной системы Windows и диска с программой ДГТ-735.

Для монтажа и запуска системы требуется не более 15 минут.

Перевозка системы требует минимальных транспортных расходов (ее вес не более трех килограммов), а компьютер можно приобретать где угодно или использовать уже имеющийся.

ГЛАВА 1 ОПИСАНИЕ ВХОДНОГО ЯЗЫКА СИСТЕМЫ ЧПУ

1.1 СТРУКТУРА УПРАВЛЯЮЩЕЙ ПРОГРАММЫ

Управляющая программа для системы ЧПУ ДГТ – 735 должна состоять из последовательности кадров, определяющих процесс и технологию обработки. Для удобства программиста и оператора управляющая программа должна начинаться и заканчиваться символом «%» (процент). Кроме того, последний кадр управляющей программы (далее – УП), должен содержать команду M02.

Каждый кадр УП должен начинаться командой, определяющей порядковый номер кадра (N). Далее должны следовать подготовительные команды (G), команды, содержащие сведения о координатах (X, Y ...), вспомогательные функции, команды управления станком и др. Полный список допустимых команд и функций системы ЧПУ – 735 приведен ниже.

Каждая команда системы ЧПУ состоит из двух частей: собственно команда (оператор) и операнд. Команды задаются буквами латинского алфавита, а операнды – дробными или целыми десятичными числами (как положительными, так и отрицательными).

Например: N 16 – N – команда, 16 – операнд,

X 152.122 – X – команда, 152.122 – операнд.

Таблица 1. Полный перечень команд и функций системы ЧПУ ДГТ – 735

Команда	Наименование	Назначение
N	Номер кадра	Задание номера кадра
G	Подготовительная функция	Задание вида операции
X, Y	Координаты	Задание координат
I, J	Центр окружности	Задание центра окружности
A	Угол наклона (конус)	Задание угла наклона проволоки
K	Угол поворота	Задание угла поворота контура
S	Масштаб	Масштабирование программы
M	Управление станком	Управление автоматикой станка
P	Пауза	Длительность паузы
H	Эквидистанта	Номер эквидистантного корректора
%	Процент	Признак начала и конца программы
E	Переход	Номер кадра перехода
F	Скорость	Задание скорости

C	Переход	Количество переходов
'	Комментарий	Задание комментария

1.2 Подготовительные функции (G – функции)

Подготовительные функции задаются латинской буквой G и целым положительным десятичным числом и определяют геометрию контура, а также режимы его обработки.

Ниже приведен полный список допустимых G – функций с кратким описанием.

Таблица 2. Список G – функций

Код	Функция	Назначение
G00	Позиционирование	Переход в заданную точку с максимальной скоростью (150 мм/мин)
G01	Линейная интерполяция по нижней поверхности	Перемещение в нижней плоскости по прямой в заданную точку с текущей скоростью
G02	Круговая интерполяция по нижней поверхности	Перемещение в нижней плоскости в заданную точку по дуге окружности. По часовой стрелке.
G03	Круговая интерполяция по нижней поверхности	Перемещение в нижней плоскости в заданную точку по дуге окружности. Против часовой стрелки.
G20	Задание координат в микронах	Все координаты, встречающиеся после G20, считаются заданными в микронах
G21	Задание координат в миллиметрах	Все координаты, встречающиеся после G21, считаются заданными в миллиметрах
G40	Отмена эквидистанты	Все дальнейшие перемещения производятся без коррекции на радиус проволоки
G41	Задание эквидистанты	Все дальнейшие перемещения производятся с учетом коррекции на радиус проволоки слева относительно направления обхода контура
G42	Задание эквидистанты	Все дальнейшие перемещения производятся с учетом коррекции на радиус проволоки справа относительно направления обхода контура
G50	Отмена эквидистанты на текущий кадр	Перемещения в текущем кадре производятся без коррекции на радиус проволоки
G70	Конец подпрограммы	Обозначение последнего кадра подпрограммы
G72	Переход к подпрограмме	Переход к указанной подпрограмме
G71	Безусловный переход	Переход к обозначенному кадру
G90	Абсолютная система	Все дальнейшие перемещения задаются относительно точки (0,0)
G91	Относительная система	Все дальнейшие перемещения задаются относительно предыдущей точки
G92	Установка координат	Установка начальной точки программы
G100	Позиционирование	То же, что и G00, но по верхней плоскости
G101	Линейная интерполяция	То же, что и G01, но по верхней плоскости
G102	Круговая интерполяция	То же, что и G02, но по верхней плоскости
G103	Круговая интерполяция	То же, что и G03, но по верхней плоскости

Линейная интерполяция (G01, G101)

Функции G01 и G101 имеют следующий формат: G01(101) X xxx Y ууу, где xxx и ууу – координаты конечной точки перемещения по осям X, Y, U и V соответственно. Если какая-либо из координат опущена, то ее значение приравнивается значению соответствующей координаты предыдущей точки¹.

Пример: N05 G01 X10 Y12 G101 X21 Y31.

Круговая интерполяция (G02/03, G102/103)

Функции круговой интерполяции задаются в следующем формате:

G02(03/102/103) X xxx Y ууу I iii J jjj, где xxx и ууу – координаты конечной точки дуги, а iii и jjj – координаты центра дуги.

Пример: N06 G02 X10 Y10 I0 J0 G103 X15 Y15 I5 J5

G – функции линейной интерполяции, если они повторяются в нескольких кадрах, могут не повторяться в каждом кадре (только для нижней поверхности!):

N01 G01 X100 Y200 G101 X100 Y200

N02 X150 Y150 G101 X150 Y150

Величина задаваемых в кадре перемещений не может превышать 300 мм.

В абсолютной системе координаты центра дуги задаются относительно точки начала координат, а в относительной – относительно предыдущей точки.

Задание типа перемещений (G90, G91)

Функции G90 и G91 не требуют наличия операндов и обычно указываются в начале УП. В случае задания функции G90, все перемещения считаются заданными относительно точки начала координат, если задана функция G91, то все перемещения рассчитываются относительно предыдущей точки (т.е. считаются заданными в приращениях).

Пример: (обе приведенные программы описывают один и тот же контур)

N01 G90

N01 G91

N02 G01 X10 Y10

N02 G01 X10 Y10

N03 G01 X20 Y20

N03 G01 X10 Y10

В случае, если не указана ни одна из этих функций, заданной по умолчанию считается функция G91 (т.е. относительная система)².

¹ Действует только для нижней поверхности. Для верхней поверхности все координаты должны указываться явно!

² По понятным причинам функции G90 и G91, так же как G41-42, G20-21 не могут указываться в одном кадре.

Коррекция на радиус проволоки (G40, G41, G42, G50)

Для получения требуемых размеров при обработке детали необходимо скорректировать исходный контур на ширину паза, прорезаемого проволокой, которая определяется величиной эквидистанты (радиусом проволоки). Эквидистанта – это геометрическое место точек, равноудаленных от контура детали на заданное расстояние. Эквидистанта может строиться как справа от контура, так и слева от него, в зависимости от положения электрода – инструмента. В системе ЧПУ ДГТ – 735 предусмотрены четыре функции для управления эквидистантой: G41, G42 – задание эквидистанты соответственно слева и справа от контура (по направлению движения), G40 – отмена эквидистанты и G50 – отмена эквидистанты на текущий кадр.

Эквидистанта (т.е. радиус проволоки) может задаваться в пределах от –1 мм (-1000 мкм) до 1 мм (1000 мкм)

Внимание! Эквидистантный контур не может начинаться с дуги.

Позиционирование (G00, G100)

Позиционирование должно производиться одновременно по верхней и нижней плоскостям. Формат команды: N01 G00 X xxx Y ууу G100 X xxx Y ууу, где xxx ууу – координаты конечной точки по X, Y, U и V.

Позиционирование производится на холостом ходу и представляет собой перемещение в заданную точку с максимально возможной скоростью.

Задание размерности координат (G20, G21)

Команды G20 и G21 задаются без операндов. G20 обозначает, что все последующие координаты указаны в микронах, а G21 соответственно в миллиметрах. Функции G20 и G21 отменяют одна другую. По умолчанию устанавливается режим работы в миллиметрах (G21).

Безусловный переход (G71)

Функция безусловного перехода имеет следующий формат:

G71 E nnn C ссс, где nnn – номер кадра перехода, а ссс – количество переходов. Допустимое количество переходов – от 1 до 300.

Пример: N34 G71 E2 C5 – После выполнения кадра №34 программа будет выполнять кадр 2. Переход будет осуществляться 6 (1 проход + 5 повторений) раз.

При выполнении функции G71 на экране прорисовывается только основная деталь (без переходов). При этом в окне вывода текста выполняемой программы (F8) выводится текущий номер прохода. Кроме того, при выключении системы номер текущего прохода не запоминается.

Функция перехода используется для изготовления некоторого количества одинаковых деталей на одной заготовке.

Организация подпрограмм (G70-G72)

При написании управляющей программы можно выделить повторяющиеся части программы в подпрограммы. Обращение к подпрограмме может производиться из любого места УП и имеет следующий формат:

G72 E nnn – где nnn – номер кадра начала подпрограммы. Возврат из подпрограммы производится с помощью функции G70 (без аргументов).

Пример:

N 05 G72 E100

N 06 X 20 Y 10

N 07 M 02

N 100

.....

N 110 G70 – После кадра 05 начнут выполняться кадры с 100 по 110, затем программа вернется к кадру 06.

УП может содержать несколько подпрограмм. Все подпрограммы должны располагаться в конце основной программы после функции M02 (конец УП).

Установка начальной точки программы (G92)

Данная функция позволяет установить точку, координаты которой будут являться координатами начала программы. При использовании функции G92 физических перемещений не происходит – точка, в которой стоит станок, принимает указанные координаты.

В относительной системе координат все дальнейшие координаты будут отсчитываться от указанной точки.

Формат функции:

G92 Xxxx Yyyy, где xxx, yyy – координаты нужной точки.

Внимание! Указание в тексте программы функции G92 без параметров является ошибкой!

1.3 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ (M - ФУНКЦИИ)

В системе ЧПУ ДГТ – 735 используются восемь вспомогательных функций:

- M00 – безусловная остановка программы. Может указываться в любом кадре УП.
- M02 – конец управляющей программы. Должна указываться в последнем кадре УП.

- M10 – включение генератора в выбранном режиме³
- M11 - включение генератора в режиме 1 (для генератора ДГТ-740-ГИ) или «Чистой 1» (для генератора ДГТ-738-ГИ)
- M12 - включение генератора в режиме 2 (для генератора ДГТ-740-ГИ) или «Чистой 2» (для генератора ДГТ-738-ГИ)
- M20 – выключение генератора
- M37 / M38 – включение / выключение следящей системы
- M40 / M41 – включение / выключение перемотки проволоки⁴

1.4 ПАУЗА (P)

Команда P – пауза – дает возможность запрограммировать паузу в выполнении программы, то есть после достижения конца кадра, в котором указана функция P, система перейдет к выполнению следующего кадра только после прошествия определенного времени, указанного в операнде к функции P. Формат функции: P rrr, где rrr – длительность паузы в секундах.

Пример:

N06 G01 X10 Y15 P2

N07 G02 X100 Y100 I0 J0

В этом случае, когда проволока достигнет точки X10 Y15, программа, прежде чем перейти к выполнению седьмого кадра, приостановится на 2 секунды.

1.5 Угол наклона проволоки – конус (A)⁵

Задание угла наклона проволоки позволяет сформировать программу конусообразной обработки детали без написания специальной программы на верхней поверхности. В случае задания угла A, контур детали на верхней плоскости будет подобен контуру детали на нижней плоскости, но с измененными размерами. Угол A может задаваться только в тексте программы.

Угол наклона положителен, если контур детали на верхней плоскости больше контура на нижней, и наоборот, отрицателен, если контур на нижней плоскости больше контура на верхней (при движении против часовой стрелки). При движении по часовой стрелке знак угла наклона должен быть изменен.

Угол наклона задается в градусах и десятых долях, и лежит в пределах от –19,999 до +19,999 градусов. При использовании угла наклона проволоки необходимо правильно задать расстояния от верхней и нижней скоб до детали и толщину детали.

³ Функции M10, M11 и M12 работают только с генератором ДГТ – 738-ГИ / ДГТ-740-ГИ

⁴ Функции M40/M41 работают только при наличии блока управления перемоткой проволоки ДГТ

⁵ Используется только в четырех- и пятикоординатных вариантах системы ЧПУ

В управляющей программе может задаваться несколько углов наклона проволоки. Допустимо задание своего угла наклона для каждого кадра управляющей программы. (Действует на текущий кадр)

Пример:

N1 G41 A3.45

N2 G01 X10 Y12

N3 G01 X22 Y15 A-2.75 угол наклона -2,75 с кадра N3

N4 G01 X0 Y-2

Внимание! Если задан угол наклона проволоки, все данные о перемещениях на верхней плоскости в исходной программе игнорируются!

Внимание! Угол наклона проволоки игнорируется, если программа не содержит функций задания эквидистанты (G41, G42)!

1.6 УГОЛ ПОВОРОТА КОНТУРА (K)

Угол поворота контура задается в том случае, если необходимо повернуть контур (или его часть) относительно рабочих столов станка. Наиболее важная область применения угла поворота – это сочетание его с подпрограммами. Угол K измеряется в градусах и может варьироваться в пределах от $-360,000$ до $+359,999$ градусов. Положительным считается угол поворота против часовой стрелки. Угол поворота задается относительно предыдущего угла. Задание K0 означает сброс угла поворота до абсолютного нуля.

Пример:

N 10 G1 X10 Y10 K0 ' угол поворота – 0 град.

N 11 G1 X2 Y0 K10 ' с данного кадра угол равен 10 град.

N 12 G1 X0 Y12 K15 ' с данного кадра угол равен 25 (10+15) град.

.....

N 18 K0 ' угол поворота – 0 град.

1.7 МАСШТАБ (S)

Масштаб задается в тех случаях, когда необходимо увеличить или уменьшить размеры детали или ее части. Фактически, он показывает число, на которое умножаются перемещения во всех последующих кадрах программы. Значения S могут варьироваться в пределах от 0,1999 до 5,000. Действует до смены S, по умолчанию $S = 1$.

1.8 НОМЕР ЭКВИДИСТАНТНОГО КОРРЕКТОРА (H)

Внутри управляющей программы может производиться смена эквидистанты. Допустимо использовать до 7 различных эквидистантных корректоров. Смена корректора производится командой H с номером корректора от 0 до 6. Действие корректора

начинается с появления в программе функции задания эквидистанты (G41/G42) и заканчивается с функцией отмены эквидистанты (G40) или с появлением другого корректора. После запуска программы действует корректор (H 0).

Пример:

N1 G41 G 91 ' действует корректор H0

N2 G01 X10 Y12

N3 G01 X22 Y15 H3 ' корректор H3 изменит эквидистанту в кадре N 3

N4 G01 Y-2 H2 ' корректор H2 изменит эквидистанту в кадрах с N 4

1.9 ПОКАДРОВАЯ СКОРОСТЬ (F)

Задание покадровой скорости производится с помощью буквы F:

F fff, где fff – скорость рабочих перемещений в миллиметрах в минуту.

Покадровая скорость может задаваться в любом кадре программы и начинает действовать с того кадра, в котором была задана. Текущая скорость устанавливается в размере 90% от заданной в программе (для создания возможности маневрирования).

Диапазон значений для изменения покадровой скорости: 0,1 – 15 мм/мин

Пример:

N23 G1 X52 Y 66 F 10 – Скорость установится в размере 9 мм/мин

1.10 КОММЕНТАРИИ


Для удобства пользователей система ЧПУ ДГТ – 735 допускает использование в тексте программы комментарии. Комментарий обозначается знаком ' (апостроф) и может быть вставлен в любом месте программы. В этом случае текст, стоящий в текущей строке после апострофа, программой рассматриваться не будет.

Пример:

N1 G01 X12 Y23 ' G102 X10 Y10 I0 J0


Выделена выполняемая часть строки.

Примеры работы с эквидистантными корректорами и углом наклона проволоки.

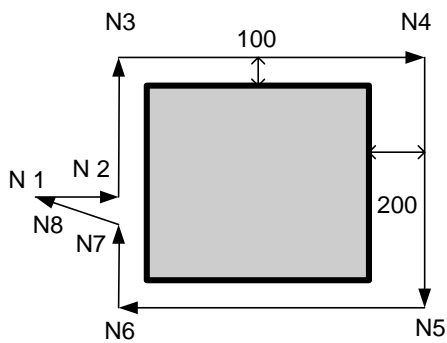


H0=100, H1=100, H2=200

N 1 G 41 H 1	N 1
N 2 X 1000 G 50	N 2 X 1000
N 3 Y 3000	N 3 Y 3000 G 41
N 4 X 5000	N 4 X 5000
N 5 Y-6000 H 2	N 5 Y-6000 H 2
N 6 X-5000 H 1	N 6 X-5000 H 0
N 7 Y 2500	N 7 Y 2500
N 8 X-1000 Y 500 G 50	N 8 X-1000 Y 500 G 40

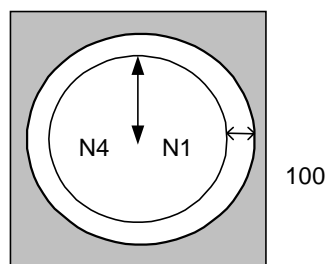


H0=100, H1=100

N 1 G 91 G 41	N 1 H 1 A 2 ' конус
N 2 Y 3000 G 50	N 2 Y 3000
N 3 G 2 X 0 I 0 J-3000	N 3 G 2 X 0 I 0 J-3000 G 41
N 4 G 0 Y -3000 G 50	N 4 G 0 Y -3000 G 40

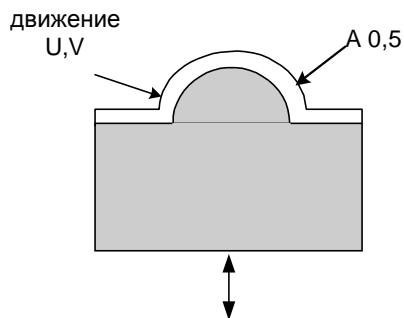

N01 G91 G41 ' конус 30
 N02 G01 Y1000 G50
 N03 X5000
 N04 Y4000
 N05 X-3000 A 0.5 ' 30
 N06 G03 X-4000 I-2000 J 0
 N09 G01 X-3000
 N10 Y-4000 A 0
 N11 X5000
 N12 G 0 Y-1000 G40
 M02

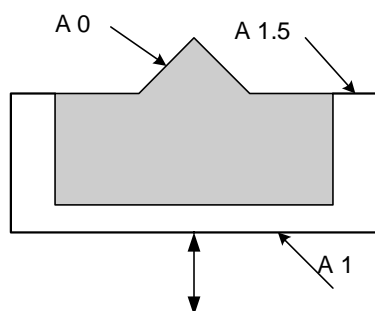

N01 G91 G41 ' конус 60, 90
 N02 G01 Y1000 G50 A 1
 N03 X5000
 N04 Y4000 A 1.5
 N05 X-3000 A 0
 N06 X-2000 Y 2000
 N07 X-2000 Y-2000
 N08 X-3000
 N9 Y-4000 A 1.5
 N10 X5000 A 1
 N11 G0 Y-1000 G 50 ' или G 40
 M02

ГЛАВА 2 ОПИСАНИЕ РЕЖИМОВ РАБОТЫ СИСТЕМЫ

2.1 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Система ЧПУ ДГТ-735 обеспечивает реальный многозадачный режим работы. То есть во время обработки детали Вы можете создавать и корректировать программы, изменять параметры системы и даже работать в других приложениях Windows, такими, как САПР ДГТ, или управлять двумя станками одновременно.

В системе ЧПУ ДГТ-735 используются следующие общие клавиши:


- **+/-** – для увеличения показателей (скорость перемещения, величина шага, процент и уровень короткого замыкания)
- **клавиши управления курсором** – для перемещения по экрану компьютера, увеличения/уменьшения координат и др.

Справка по клавишам системы управления	
Shift	Скрыть панель
F1	Справка
F2	Ручной режим
F3	Загрузка программ
F4	Пульт технолога
F5	Подготовка программ
F7	Система слежения
F8	Текст программы
F9	Переключение ЧПУ
F10	Параметры генератора
F12	Включение генератора
Esc	Выключение ЧПУ
G	Запуск программы
A	Вкл/выкл системы слежения
I	Покадровый режим
H	Смена эквидистант
L	Работа с датчиками ЛИР
P	Зеркальность
Q	Вкл. перемотки
R	Управление перемоткой
T	Смена препроцессора
V	Вкл. воды
W	Запись параметров

Внимание! Выход из каждого режима (экрана) осуществляется либо нажатием клавиши ESC, либо той же клавиши, по которой был вызван экран.

2.2 ГЛАВНЫЙ ЭКРАН

При запуске программы ДГТ-735 появляется ГЛАВНЫЙ ЭКРАН. В середине показана обрабатываемая в настоящее время деталь. Красным и синим цветами выделены уже обработанные отрезки (на нижней и верхней плоскости соответственно), белым и зеленым – необработанные участки контура. Участки на обеих плоскостях, пройденные на холостом ходу, отображаются оранжевым цветом, траектории откатов – сиреневым. Вверху экрана индицируются координаты X и Y, немного ниже – U, V и Z. В левой верхней части экрана показаны уровень напряжения, процент импульсов к.з. и максимальная скорость. Скорость можно регулировать в любом режиме, нажимая клавиши +/- . Ниже расположены различные индикаторы (системы слежения, шагового режима, зеркальности, стопа, ошибок и пр.).

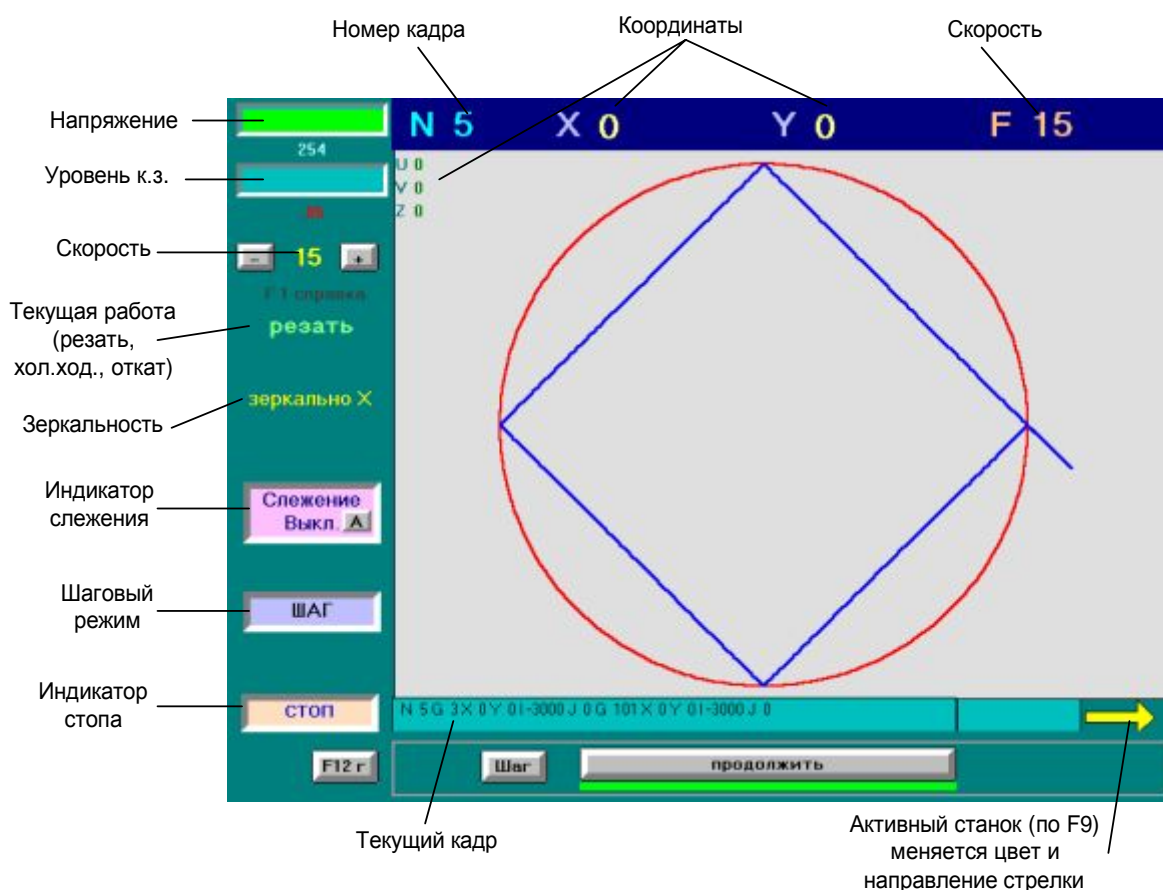

Рабочие клавиши:

- **G** – пуск программы (выполняется после окончания программы или сброса),
- **A** – включение/выключение системы слежения,
- **Пробел** – остановка/продолжение выполнения программы,
- **S** – сброс режима резки, установка программы в начало (выполняется после остановки программы),
- **I** – включение/выключение пошагового (покадрового) режима,
- **M** – вход в меню (выполняется после окончания программы или сброса),

- **P** – зеркально изменяет положение детали,
- **W** – запись текущего состояния системы,
- **J** – останов программы для заправки проволоки,
- **H** – ввод величин эквидистантных корректоров с Н1 по Н6 (выполняется после окончания программы или сброса). Корректор Н0 (основной) вводится на пульте технолога или при загрузке программы.
- **Shift** – вызов краткой справки по функциональным клавишам.
- **F12** – включение / выключение генератора (только для генераторов ДГТ – 738ГИ и ДГТ-740).

Внимание! Состояние системы ЧПУ при выключении запоминается. При включении компьютера все параметры восстановятся, двигатели не «дергаются», так как восстанавливаются коды фаз. Чтобы продолжить обработку детали просто нажмите Пробел.

2.3 МЕНЮ ГЛАВНОГО ЭКРАНА


При входе в режим МЕНЮ в левой части экрана появится табличка со следующими элементами:

- **Прорисовка программы** – прорисовка обрабатываемой детали,
- **Ручной режим** - переход в ручной режим обработки (аналогичен нажатию клавиши F2),
- **Выбор номера кадра** – здесь Вы можете задать номер кадра, с которого Вы хотите начать выполнение программы,
- **Ввод программы** – загрузка управляющих программ (аналогично режиму F3)
- **Сброс координат** – обнуление текущих координат,
- **Смена эквидистант** – вывод окна смены эквидистант Н1-Н6
- **Включить Ш.Д.** – включение шагового двигателя.

Перемещение между элементами меню осуществляется посредством стрелок управления курсором, выбор нужного элемента – нажатием клавиши Enter.

2.4 ЗАПУСК ПРОГРАММЫ С ПРОИЗВОЛЬНОГО КАДРА

Для запуска программы с нужного Вам номера кадра вызовите главное меню (клавиша **M** в основном режиме) и выберите пункт «Выбор № кадра». На экране появится следующее окно:

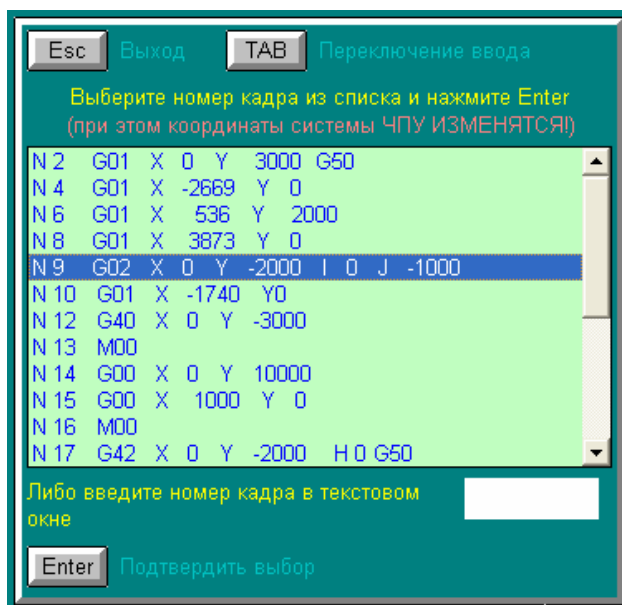

В верхней его части отображается список кадров программы, в нижней – текстовое поле для ввода номера кадра. Переход от списка кадров к тестовому полю и обратно осуществляется клавишей **Tab**.

С помощью клавиш **<вверх>/<вниз>** выберите нужный Вам кадр (или введите его номер в текстовом поле) и нажмите **Enter**. Система ЧПУ встанет в координаты начала выбранного кадра (без физического перемещения) и запишет выбранный Вами номер кадра в память.

При последующем пуске программы (клавиша **G**) программа начнет обрабатываться с запомненного кадра.

Ограничения работы функции выбора стартового кадра:


- Программа не должна содержать кадров с одинаковыми номерами (при ручном вводе номера кадра)
- В качестве стартового кадра нельзя выбрать:
 - a. Кадр без перемещений.
 - b. Кадр, находящийся внутри подпрограммы
 - c. Невозможен корректный выбор кадра в УП, содержащей циклы.

2.5 ЭКРАН СПРАВКИ (F1)

Это окно Вы можете вызвать из любого режима. Кроме того, в некоторых окнах существуют собственные подсказки. Для их вызова нажмите **F1**.

2.6 РЕЖИМ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ (F2)

Этот режим позволяет производить произвольные перемещения по любой из пяти (двух) координат. Перемещения осуществляются в ручном режиме, то есть независимо от текущей загруженной программы. Вход в этот режим разрешен только после окончания обработки контура или сброса (клавиша **S**, **J**).

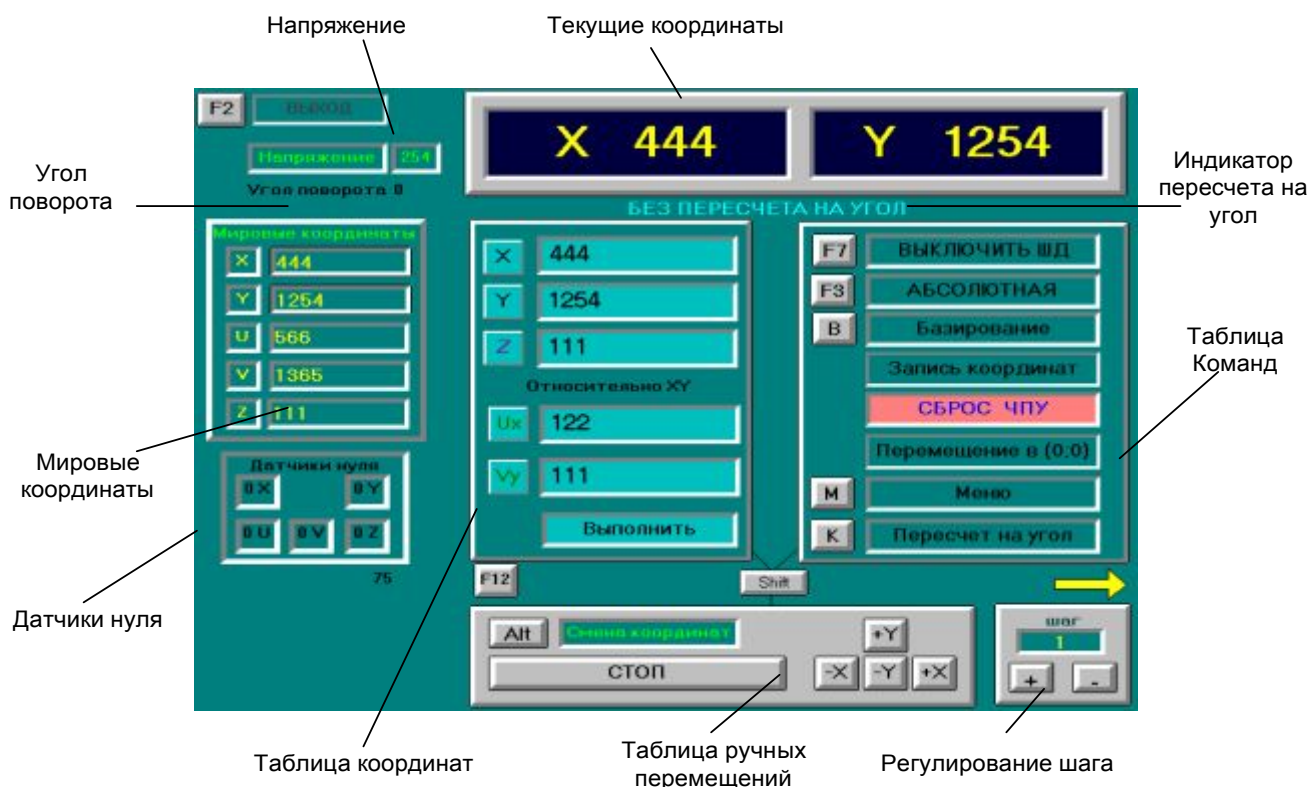

В левой части окна расположены некоторые справочные данные: Напряжение, Датчики нуля, а также «Мировые координаты». Мировые координаты – абсолютные координаты нижней (XY) и верхней (UV) скобы. В противоположность мировым координатам вверху экрана представлены относительные координаты верхней скобы относительно нижней (Ux Vy).

Окно ручного режима состоит из трех основных таблиц. Переход между таблицами производится с помощью клавиши **Shift**.

В левой таблице расположены текстовые поля для ввода нужных Вам координат. Перемещения между ними осуществляются с помощью клавиш управления курсором. Нажав на клавишу F8, Вы сможете перейти в эти координаты на холостом ходу с максимальной скоростью. Остановка перемещений производится с помощью клавиши Пробел.

Правая таблица содержит основные команды, выполняемые системой в ручном режиме. Их вызов осуществляется нажатием соответствующих клавиш:

- **Включить (F5) / Выключить (F7)** шаговые двигатели. При выключенных шаговых двигателях ручные перемещения невозможны.
- **Абсолютная / Относительная (F3)** – Смена системы координат
- **Базирование** – переход в меню базирования (напряжение генератора 25-30),
- **Запись (F6)** – Запись координат, указанных в таблице координат. При этом станок меняет свои координаты без движения столов. Если включен пересчет на угол поворота детали (клавиша К/Л), записываться будут пересчитанные координаты.
- **Сброс (C)** – Сброс микропроцессорной системы управления, обнуление координат, коды фаз двигателей установятся в 1. Эту команду используют только при сбое системы ЧПУ.
- **Перемещение в (0;0) (D)** – Автоматический выход в нулевую точку системы координат станка.
- **Пересчет на угол (K)** - Включение/выключение учета угла поворота детали. При ручных перемещениях и операциях базирования (во время выполнения операций выверки по вертикали и горизонтали) угол поворота обнуляется.
- **Точки** – Функции, представленные в этом меню, особенно полезны для сложных операций базирования (базирование по двум отверстиям и др.). Эта таблица позволяет запомнить две точки (их координаты X и Y) и произвести поиск угла поворота детали (угол между вертикалью и прямой, соединяющей запомненные точки), а также найти и встать в середину этой прямой.

Внизу экрана расположены таблицы для собственно ручных перемещений. Нажимая на клавиши управления курсором, Вы можете вручную перейти в нужную Вам точку. Шаг изменения координат задается клавишами +/- . Переход между координатами (XY UxVy Z) осуществляется посредством нажатия клавиши **Alt**. Для того чтобы остановить перемещение, существует клавиша **СТОП (Пробел)**. Выход из Ручного режима осуществляется только после завершения перемещений или останова перемещений.


Клавиша **F12** включает / выключает генератор (только для генераторов ДГТ – 738ГИ и ДГТ-740).

Следует заметить, что в версии ДГТ-735 для двух координат некоторые функции не используются (меню, перемещения по верхней плоскости), и поэтому экран приобретает другой вид.

2.7 РЕЖИМ ЗАГРУЗКИ ПРОГРАММЫ (F3)

Этот режим вызывается нажатием клавиши **F3**. Он служит для загрузки в память системы ЧПУ новых программ обработки деталей. Вход в этот режим осуществляется только после завершения выполнения текущей программы или сброса системы. Отказ от ввода программы – ESC.

Загрузка (и запись) УП в память системы ЧПУ по умолчанию производится из директории C:\IDMPRG\. Если Вы хотите считывать/записывать УП из другой директории, Вы должны указать в файле dgt.ini⁶ название этой директории, например: PATH = D:\MY_PROGS\. Указываемая Вами директория должна существовать, в противном случае чтение будет производиться с диска a:\.

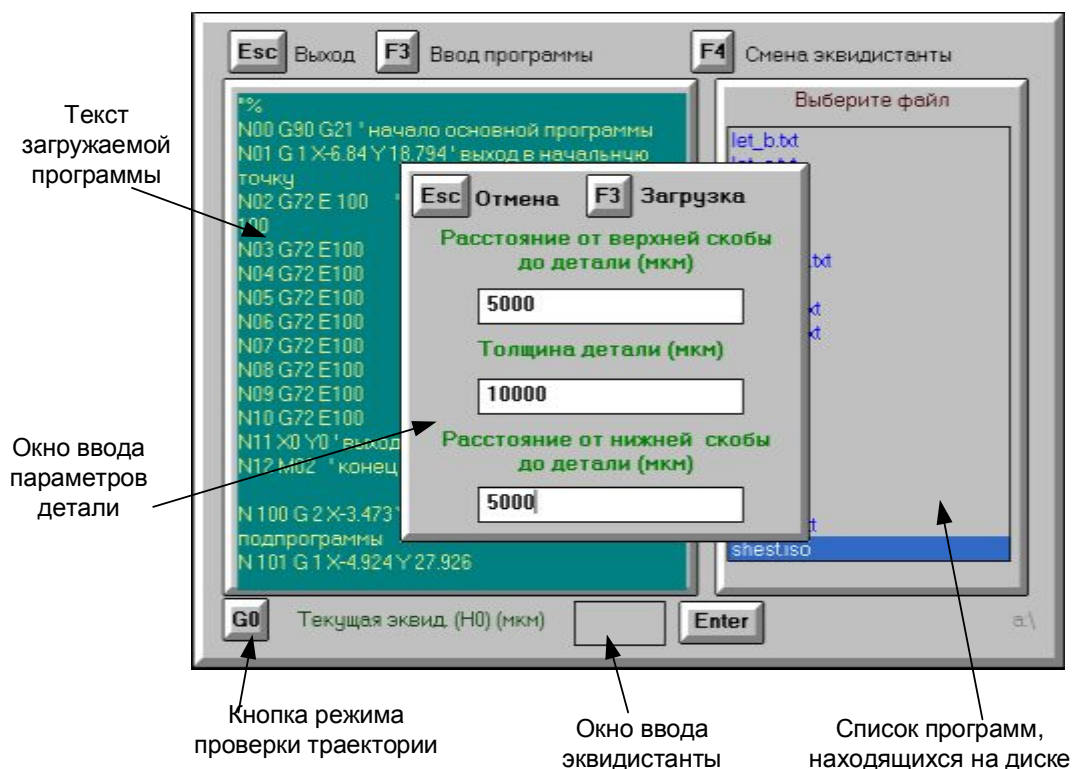

Если Вы используете USB-флеш-диски (дискеты, CD/DVD диски) для переноса управляющих программ, перед началом работы с этими программами Вам необходимо переписать их в директорию, из которой система ЧПУ производит чтение УП (указана в переменной PATH в файле dgt.ini – по умолчанию это директория C:\IDMPRG\).

При вызове этого режима на экране появляется окно, в правой части которого перечислены все файлы с программами обработки (допустимые расширения для них - *.txt или *.iso). Используя клавиши вверх/вниз, подсветите нужный вам файл и нажмите **Enter**. После этого в левой части окна появится текст выбранной Вами программы. Если нужно изменить эквидистанту (корректор H0), нажмите клавишу **F4**, введите нужное Вам значение эквидистанты и нажмите Enter. После этого нажмите **F3**.

⁶ Более подробно об использовании конфигурационного файла **dgt.ini** смотрите в Приложении 5

На экране появится новая таблица, в которой Вам необходимо ввести параметры детали и станка. Перемещения между пунктами осуществляется с помощью клавиш вверх/вниз. После окончания ввода вновь нажмите **F3** и, если программа не содержала ошибок, на экране появится изображение нужной Вам детали. Если этого не произошло – исправьте найденные системой ошибки.

Если Вы хотите проверить траекторию обработки детали, перед выбором нужного вам файла с УП нажмите клавишу **G**, под кнопкой режима проверки траектории (G0) загорится зеленый индикатор, далее выполняйте обычную последовательность действий для загрузки программы.

В режиме проверки траектории все линейные перемещения (G1) будут заменяться на холостые (G0), в результате чего программа будет выполнена значительно быстрее.

2.8 Пульт технолога (F4)

Пульт технолога предназначен для отображения и корректировки различных сервисных и технологических параметров системы. На главном экране этого окна представлены следующие функции:

- Просмотр и изменение расстояния от верхней скобы до детали (диапазон значений от 1 до 200000 мкм)
- Просмотр и изменение толщины детали (диапазон значений от 1 до 200000 мкм)
- Просмотр и изменение расстояния от нижней скобы до детали (диапазон значений от 1 до 200000 мкм)
- Просмотр и изменение текущей эквидистанты (корректор H0) - диапазон значений от –1000 до 1000 мкм
- Просмотр и изменение текущего угла поворота контура (диапазон значений от –45 до 45 градусов)
- Просмотр и изменение смещения при операциях выверки (Поиск угла поворота в меню Базирование) Диапазон значений: 0-200 мм

Переход по этим параметрам осуществляется с помощью стрелок вверх/вниз, выбор – **Enter**. В появившемся окне ввода необходимо ввести новое значение параметра и нажать **Enter**, отказ от изменения – **Esc**.

Внимание! Вышеперечисленные параметры могут изменяться только после окончания обработки контура или сброса.

Также на главном экране пульта технолога располагается информация о концевых выключателях системы, датчиках нуля и кодах фаз двигателей. В правом нижнем углу экрана находятся данные о связи с ЧПУ.

Кроме того, на главном экране можно изменить способ отображения процесса обработки контура, нажав клавишу **R**. Возможны два вида отображения: контур детали и

траектория движения столов. Нажав в главном экране клавишу **T** можно показать/скрыть инженерный пульт.

Инженерный пульт предоставляет информацию обо всех процессах, происходящих в системе. На нем отображается текущее состояние системы, данные о различных ошибках обмена. (Это совсем не интересно)

2.9 РЕЖИМ ВВОДА И КОРРЕКТИРОВКИ ПРОГРАММ (F5)

Для входа в этот режим необходимо нажать клавишу **F5**. Здесь Вы можете создать новую программу или исправить уже существующую. При первой загрузке режима на экране появится знак % (начало программы). Это значит, что Вы можете вводить новую программу.

Внимание! Программа должна быть введена латинскими заглавными буквами. Для того чтобы перейти в латинский режим, одновременно нажмите клавиши **Alt** и **Shift**. Чтобы писать заглавными буквами, нажмите **Caps Lock**.

Если Вы хотите скорректировать уже существующую программу, Вам следует вставить в дисковод дискету с программой⁷ и нажать **F3** – ввод. На экране появится список программ. С помощью стрелок выберите нужную и нажмите **Enter**. Имя программы появится в правом нижнем углу экрана. Для записи отредактированной программы вставьте диск и нажмите **F8**. В появившемся окне исправьте (если нужно) имя программы⁸ и нажмите **Enter**.

При повторном запуске этого режима на экране останется предыдущая программа. Если Вы хотите создать новую – нажмите **Shift+F2**.

Для удаления управляющей программы с дискеты используется клавиша **F10**.

Если вы используете съемные диски (флеш-диски, дискеты) для переноса управляющих программ, для их копирования вы можете воспользоваться специальной программой, входящей в состав системы ЧПУ. Для ее вызова нажмите клавишу **F4**. Более подробную информацию о пользовании программой см. в Приложении «Копирование управляющих программ со съемных дисков».

Чтобы изменить размер шрифта на экране, используйте клавишу **F6**. После ввода программы Вы можете прорисовать ее траекторию. Для этого нажмите клавишу **F7**. При прорисовке детали траектория по XY будет отображаться белым цветом, а по UV - зеленым. Холостые перемещения по XY и UV отображаются сиреневым цветом. При желании можно просмотреть траекторию программы в покадровом режиме (клавиша

⁷ Чтобы использовать для чтения/записи УП жесткий диск компьютера, см. страницу 26

⁸ Имя программы должно состоять не более чем из 8 символов + расширение. В имени файла недопустимы следующие символы: « »(пробел), « – кавычки, «.» - точка, «,» – запятая.

Пробел). Используя клавиши управления курсором, изображение детали можно сдвинуть, а с помощью клавиш +/- - увеличить или уменьшить.


Кроме работы с обычными УП, в этом режиме Вы можете преобразовывать файлы чертежей системы AutoCAD в текст ISO.

Графический файл AutoCAD должен состоять из полилиний и быть экспортирован в формат AutoCAD R13/LT95 DXF (*.dxf). Для этого Вы должны использовать версию AutoCAD не младше v13.

Чертеж может состоять из нескольких полилиний. При этом каждая полилиния будет представлена в виде отдельной подпрограммы. Изменяя порядок обращения к подпрограммам, Вы можете сформировать нужную технологическую последовательность обработки детали. Проверить правильность последовательности обработки можно в пошаговом режиме прорисовки. Введите необходимые технологические команды и запишите файл.

2.10 РЕЖИМ НАСТРОЙКИ СИСТЕМЫ СЛЕЖЕНИЯ (F7)

В данном окне находится четыре ползунка. С помощью первого регулируется уровень к.з., с помощью второго - % к.з., третьего – максимальное время длительного к.з. (мс), а четвертого – шаг изменения рабочей скорости. Регулирование производится с помощью клавиш управления курсором.

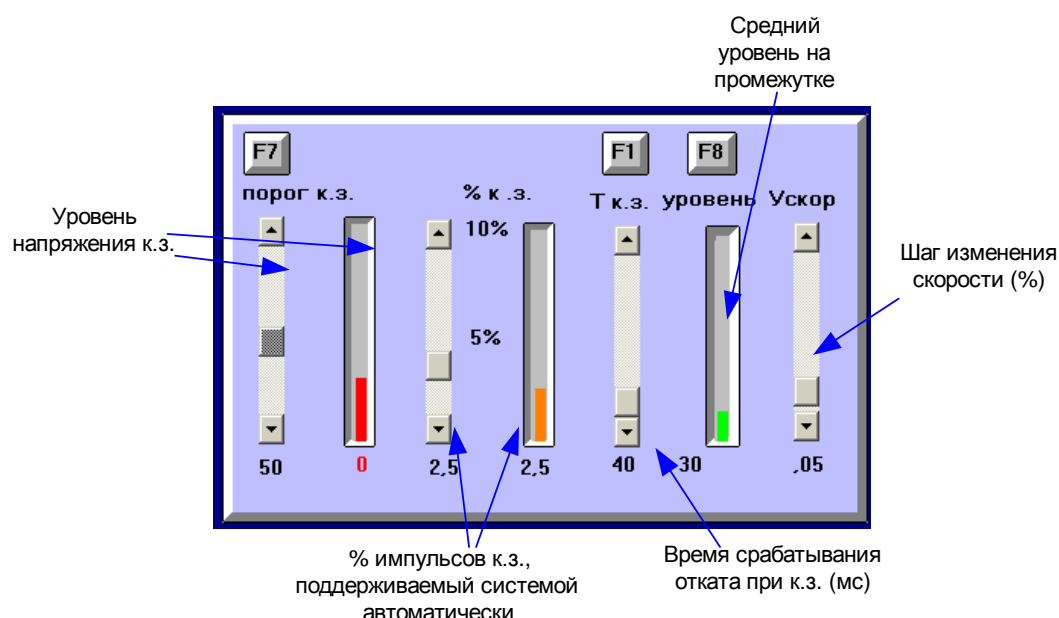

Перемещения между ползунками производится с помощью клавиш **1, 2, 3, 4** или **Tab**.

Ползунок уровня напряжения короткого замыкания позволяет установить порог, ниже которого все импульсы считаются импульсами к.з. Система подсчитывает количество импульсов короткого замыкания в процентах. Если число импульсов к.з.

больше 40%, система слежения вырабатывает сигнал СТОП. Если число импульсов больше 50%, то происходит откат до уменьшения процента импульсов к.з. Максимальный откат на 240 мкм.

Ползунок процента импульсов (% к.з.) определяет, с каким риском обрыва проволоки Вы желаете работать. Рекомендуемый уровень: 1,5-3,5% для тонкой проволоки, 5-15% - для толстой.

Автоматическая система регулирования, изменяя скорость перемещения, стремится поддерживать установленный процент импульсов к.з.

При нажатии на клавишу F8 появляется диаграмма порогов напряжения на искровом промежутке.

2.11 ВЫВОД НА ЭКРАН ТЕКСТА ИСПОЛНЯЕМОЙ ПРОГРАММЫ (F8)

При нажатии на клавишу F8 (в любом режиме) на экране появляется текст загруженной в данный момент программы. При этом цветом выделяется выполняемый в текущий момент кадр. Перемещение по экрану курсором. В верхней части этого окна отображается номер прохода, т.е. шаг цикла программы. В случае если программа не содержит функций G71, номер прохода будет равен 1.


Внимание! При аварийном пропадании питания состояние счетчика переходов (количество оставшихся проходов) не запоминается.

2.12 АКТИВИЗАЦИЯ ЭКРАНА ДРУГОГО СТАНКА (F9)

При нажатии на клавишу F9 происходит переход от одного станка к другому (при управлении двумя станками одновременно). Об активности того или иного станка говорят стрелки (вправо/влево), расположенные в правом нижнем углу главного экрана.

2.13 ЧТЕНИЕ / ЗАПИСЬ РЕЖИМОВ РАБОТЫ ГЕНЕРАТОРОВ ДГТ-738 (F10)⁹

Этот экран используется для регулирования, записи и последующего чтения типовых режимов работы генератора (только для генераторов ДГТ – 738-ГИ и ДГТ-740). При нажатии на клавишу **F10** на экране появится окно, разделенное на три таблицы: Вид

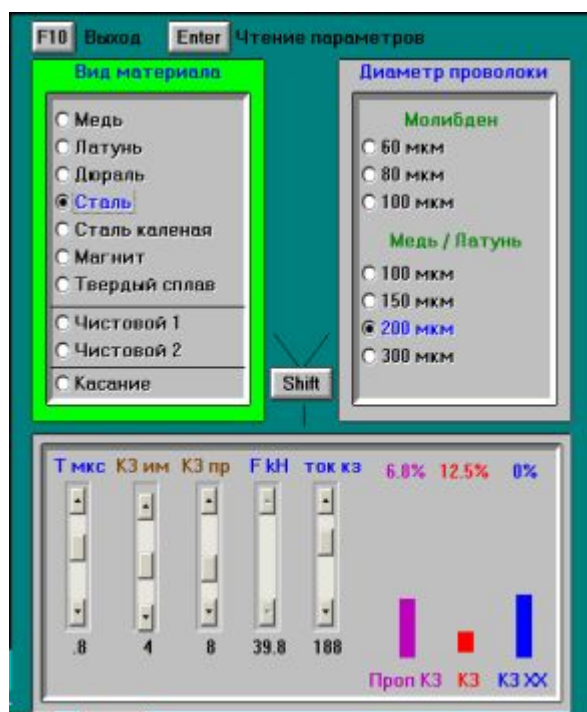

материала, диаметр проволоки и таблица параметров.

Первая и вторая таблицы служат для быстрого поиска нужных режимов работы генератора. Например, если Вы собираетесь резать сталь латунной проволокой диаметром 300 мкм, Вам необходимо произвести следующие действия:

1. Пользуясь клавишами **вверх/вниз** выберите в первой таблице Сталь – при этом данный пункт подсветится синим.
2. Нажмите клавишу **Shift** для перехода ко второй таблице (она будет подсвечена светло-зеленым) и выберите в ней нужный диаметр проволоки.

3. Для чтения параметров нажмите **Enter**. Запись измененных параметров производится клавишей **W**.

Нажав **Shift** еще раз, Вы переместитесь в таблицу параметров. В этой таблице расположены пять ползунков для регулирования параметров и три столбика, отображающие основные характеристики текущего режима генератора:


- **Т мкс** – регулятор длительности импульсов (диапазон значений – от 0,2 до 2,4 мкс)
Система ЧПУ ДГТ - 735 автоматически настраивает генератор с целью предотвращения обрыва проволоки. При прохождении некоторого количества импульсов короткого замыкания система начинает пропускать рабочие импульсы для снижения мощности. Два следующих ползунка предназначены для задания параметров алгоритма слежения:
- **КЗ им** – регулятор количества последовательных импульсов короткого замыкания (далее – КЗ), при котором генератор переходит в режим пропуска импульсов (третий ползунок)
- **КЗ пр** – регулятор количества пропусков по КЗ
- **F кГц** – регулятор частоты повторения импульсов (кГц)

⁹ Более подробно работа с генераторами ДГТ-738/740/743 описана в соответствующем руководстве по эксплуатации генератора.

- **Ток КЗ** – регулятор порога тока КЗ
- **Проп КЗ** – процент пропускаемых по КЗ импульсов от общего числа импульсов за секунду
- **КЗ** - процент импульсов КЗ от общего числа импульсов за секунду
- **КЗ ХХ** - процент импульсов холостого хода от общего числа импульсов за секунду

2.14 УПРАВЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРОМ ДГТ-740 (F10)

В случае если Вы используете генератор ДГТ-8030, при нажатии на клавишу **F10** будет вызываться экран, отличный от описанного в пункте 2.12.

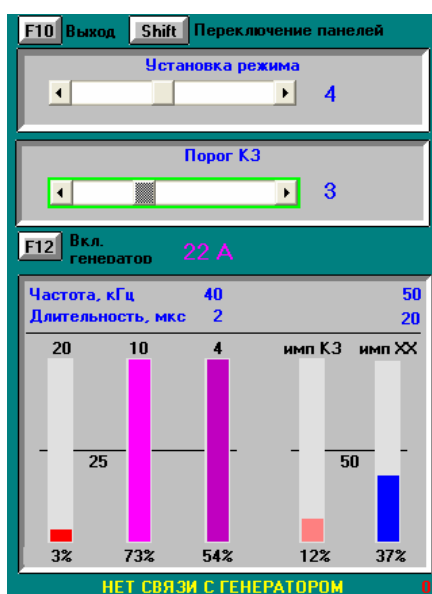

В верхней части экрана находится панель установки режима. Смена режимов осуществляется ползунком, расположенным в верхней части панели (клавиши **<вправо>/<влево>**). При этом справа от ползунка отображается номер текущего режима (от 0 до 9). Ниже расположен ползунок выбора порогов короткого замыкания (т.е. токов, при которых импульс будет считаться импульсом КЗ или импульсом холостого хода).

Под панелями выбора режима и порога КЗ расположена кнопка включения генератора – **F12** (когда генератор включен, кнопка подсвечивается зеленым). Правее кнопки расположены индикаторы тока, обрыва проволоки, короткого замыкания и холостого хода.

В нижней части окна находится таблица статистики работы генератора. Сверху указаны общие характеристики выбранного режима. Под ними находятся пять ползунков, характеризующих параметры работы генератора.

Важно следить за последними двумя ползунками: «**ИМП КЗ**» - показывает процент импульсов короткого замыкания и «**ИМП ХХ**» - процент импульсов холостого хода.

2.15 ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТЫ С ПРОГРАММОЙ (Esc)

Перейдите в Главный экран и нажмите на клавишу **Esc**. В появившемся окне нажмите **Д**. В этом случае система автоматически сохранит все свои параметры и завершит работу.

Система не боится «моргания» сети, а также любых сбоев питания. При неожиданном отключении системы от сети во время работы, микропроцессор ЧПУ запомнит все необходимые для продолжения корректной работы параметры системы. При повторном включении питания Вам нужно будет просто нажать клавишу «Продолжить» (**Пробел**).

2.16 МЕНЮ БАЗИРОВАНИЕ

Вход в это меню осуществляется из меню Ручного режима. Передвижение по пунктам меню осуществляется стрелками вверх/вниз, выбор нужного пункта – клавиша **Enter**. Это меню содержит следующие пункты:

Поиск центра - режущий инструмент вставляется в какое-либо круглое отверстие в заготовке и программа автоматически, с помощью касания проволокой краев отверстия, находит точку, в которой расположен его центр и перемещается в нее.

Подход справа – режущий инструмент помещается справа от детали, автоматически (с помощью касания) находит ее кромку, а затем отодвигается вправо на заданное расстояние отхода.

Подход слева, сверху, снизу – аналогично предыдущему пункту меню.

Расстояние отхода – выбрав этот пункт меню, Вы можете задать расстояние отхода, которое используется при подходах к детали. Расстояние задается и индицируется в текстовом окне в нижней части меню.

Выверка по вертикали (Y) – этот пункт меню служит для автоматического поиска угла поворота детали (угол K). Технология поиска такова: установите проволоку слева от нижнего левого края детали и задайте на Пульте технолога (F4) величину смещения при операциях выверки. Она задается в микронах и лежит в пределах от 1мкм до +-200 мм. После этого выберите данный пункт меню. Программа автоматически подойдет к детали, найдет точку касания, отойдет на заданное расстояние (расстояние отхода), поднимется вверх (+Y) на величину смещения и вновь выполнит те же действия. В результате Вы получите угол поворота контура (K), который автоматически будет учитываться при обработке детали.

Выверка по горизонтали (X) – аналогично предыдущему пункту меню, но проволоку следует установить снизу от нижнего левого края детали.

Поиск центра прямоугольника – аналогично первому пункту меню.

Смещение при операциях выверки – аналогично соответствующему пункту меню пульта технолога.

Замер ширины паза – сделайте пробный горизонтальный разрез и выберите этот пункт меню базирования. Система с помощью касания краев разреза найдет его ширину. Впоследствии эти данные Вы можете использовать для расчета эквидистанты.

2.17 РАБОТА С ДАТЧИКАМИ ЛИНЕЙНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ

Датчики линейных перемещений – устройства позволяющие организовать обратную связь с двигателями для более точной работы станка.

Для того чтобы подключить управление датчиками линейных перемещений к вашей системе ЧПУ, Вам необходимо задать параметр LIR в конфигурационном файле dgt.ini¹⁰ (см. Приложение 5). При этом система ЧПУ должна поддерживать работу с ними.

Индикатор связи с датчиками линейных перемещений расположен в левой стороне главного экрана системы ЧПУ: **ЛИР Вкл**. Если этот индикатор не горит или на экране отображается табло «Нет связи с датчиками ЛИР», обратитесь к разработчикам системы.

Основной экран работы с датчиками линейных перемещений (датчиками) вызывается из Основного и Ручного режимов клавишей **ЛД**.



На этом экране отображаются: Координаты датчиков (они обозначаются буквами X Y); Расхождения между координатами системы ЧПУ и координатами датчиков (дельта) и Координаты маркеров (контрольных точек на линейных преобразователях – mx, my).

Также, внизу экрана расположены индикаторы связи с контроллером датчиков и ошибок связи.

Заметьте, что координаты датчиков линейных перемещений являются основными в системе, так что они отображаются на всех экранах системы ЧПУ. Исключение составляет лишь индикатор «Мировые координаты» в Ручном режиме, там показываются координаты интерполятора (внутренние координаты системы ЧПУ).


Расхождение между внутренними координатами системы ЧПУ и координатами датчиков показывает текущую ошибку движения станка. Это расхождение постепенно выбирается за счет обратной связи. Если расхождение слишком велико (более 255 мкм) на экран выдается сообщение об ошибке «СБОЙ ДАТЧИКОВ ЛИР. РАССОГЛАСОВАНИЕ СЛИШКОМ ВЕЛИКО». При этом выполнение управляющей программы прекращается. Для сброса этой ошибки Вам необходимо перейти в ручной режим и нажать клавишу **С** (Сброс ЧПУ).

Данная ошибка может возникнуть из-за сбоя контроллера датчиков, поломки механической части станка или НЕВЕРНО ЗАДАННЫХ НАПРАВЛЕНИЙ СЧЕТА

¹⁰ В поставляемом нами файле **dgt.ini** параметр **LIR** уже присутствует, так что это необходимо делать только в том случае, если Вы по какой-либо причине потеряли этот файл.

ДАТЧИКОВ (в этом случае Вам необходимо заново задать направления счета, как это сделать – см. ниже).

Нажав клавишу **S** в окне управления датчиками, Вы сможете просмотреть специализированную информацию о работе контроллера (индикаторы работы датчиков, состояние слежения за рассогласованием, направление счета датчиков и др.), а также **ИНВЕРТИРОВАТЬ НАПРАВЛЕНИЯ СЧЕТА ДАТЧИКОВ**.

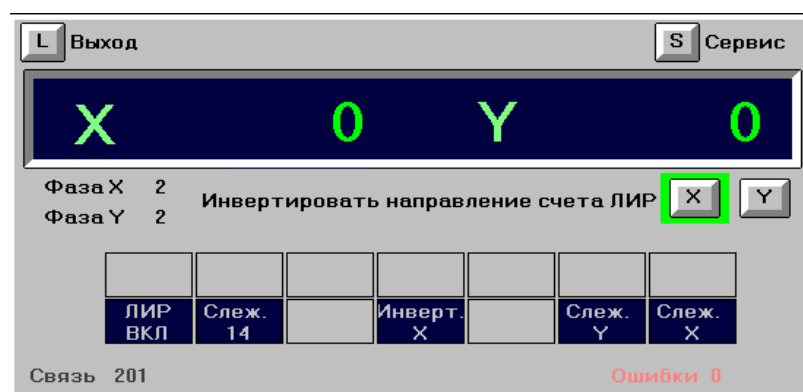


Если Вы хотите изменить направление счета по координате X, нажмите клавишу **X**. Если изменение направления счета пройдет успешно, клавиша подсветится, как показано на рисунке. Для изменения направления по координате

Y нажмите клавишу **Y**. Для того чтобы вернуться к основному виду экрана, снова нажмите клавишу **S**.

Если при включенной системе ЧПУ серьезного расхождения между внутренними координатами ЧПУ и координатами датчиков быть не может (за исключением трех вышеописанных случаев), то при выключенной системе положение двигателей может измениться, например, если кто-нибудь подкрутит двигатели вручную. Поэтому, если Ваши управляющие программы обрабатываются более одного дня, может возникнуть ситуация, когда при включении станка на второй день обработки между координатами интерполяторов и фактическим положением двигателей будет существенная разница и деталь испортится.

Чтобы избежать таких ситуаций, в системе ЧПУ ДГТ-735 предусмотрен механизм поиска/записи координат маркеров.

Режим поиска/записи координат маркеров активизируется нажатием клавиши **M** в экране работы с датчиками линейных перемещений. Причем чтобы войти в этот режим, Вы должны вызвать экран работы с датчиками из **РУЧНОГО РЕЖИМА!**

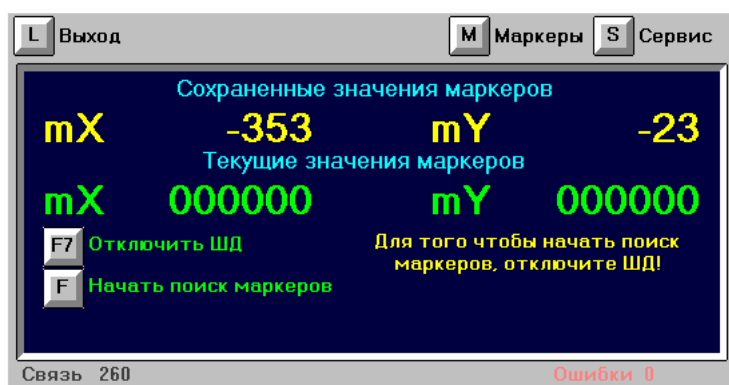


В этом режиме на экране отображаются: предыдущие (сохраненные) координаты маркеров и текущие (только что найденные) координаты. В правой нижней части экрана даны инструкции по поиску маркеров.

Рассмотрим типовые действия при включении системы ЧПУ:


Если Вы выключили станок, не до конца обработав деталь, то при последующем включении система ЧПУ встанет в режим стопа (загорится клавиша «Продолжить»). Если у Вас есть сомнения в правильности положения двигателей, выполните следующие действия:

- Нажмите клавишу **J** (останов программы для заправки проволоки).
- Войдите в ручной режим (**F2**). При этом текущие координаты системы запишутся в Таблицу координат Ручного режима (см. пункт 2.4)
- Вызовите экран работы с датчиками (**L**)
- Перейдите в режим поиска/сохранения маркеров (**M**)
- Отключите Шаговые двигатели (**F7**)
- Нажмите клавишу **F** (Начать поиск маркеров).

Далее вручную двигайте координату X до тех пор, пока не будет достигнут маркер X. На экране появится надпись: «Маркер X найден, теперь найдите маркер Y». После этого найдите маркер Y.

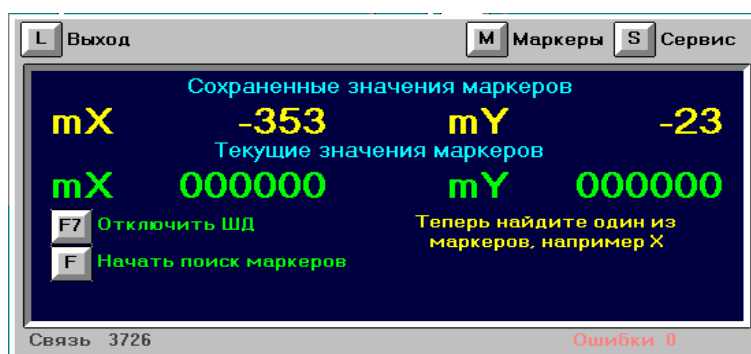

Если найденные значения маркеров не совпадают с ранее записанными, значит двигатели были сдвинуты и продолжать программу нельзя. В этом случае выполните Сброс ЧПУ. После этого рекомендуется заново найти и записать маркеры (запись маркеров осуществляется клавишей **W** после их нахождения).

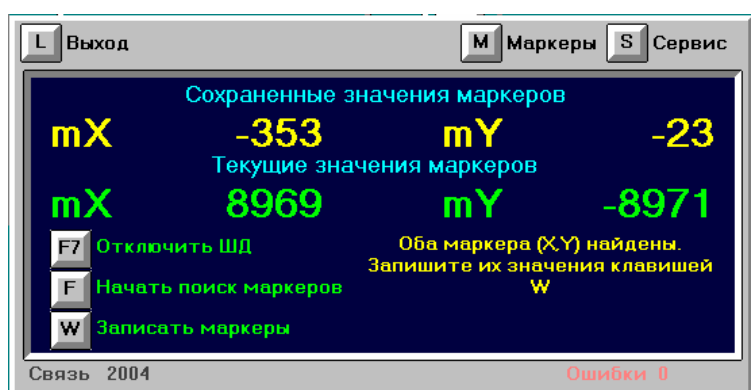

Внимание! Если Ваша программа содержит функцию G92 или после записи маркеров Вы выполняли Сброс ЧПУ или Запись координат, найденные значения маркеров также не будут совпадать с ранее записанными.

Если поиск маркеров успешно выполнен и текущие значения маркеров совпадают с предыдущими, то выйдите из экрана работы с датчиками (**L** или **Esc**)


Если Вы останавливали программу клавишей **J**, то нажмите в Ручном режиме клавишу **F8**, чтобы вернуться в записанные координаты и выйдите из ручного режима После этого снова запустите управляющую программу на обработку клавишей Пуск (**G**)

2.18 УПРАВЛЕНИЕ ПЕРЕМОТКОЙ ПРОВОЛОКИ (R)

Система ЧПУ ДГТ-735, при наличии соответствующего оборудования, позволяет управлять перемоткой проволоки и подачей воды (только для эрозионных станков).

Включение/выключение перемотки производится из главного экрана системы ЧПУ с помощью кнопки **Q**, включение/выключение подачи воды – **V**.

Для настройки и проверки функций перемотки и натяжения проволоки и подачи воды служит специальный экран, который вызывается из главного экрана или ручного режима клавишей **R**:

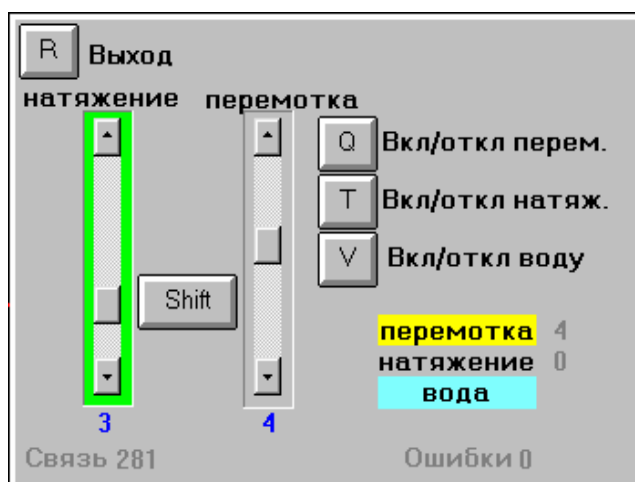

В левой части экрана расположены два ползунка, с помощью которых меняется соответственно усилие натяжения и скорость перемотки проволоки. Переход между ползунками осуществляется с помощью клавиши **Shift** (при этом активный ползунок подсветится зеленым).

Справа расположены кнопки включения/выключения перемотки (**Q**), натяжения (**T**) и подачи воды (**V**). Под кнопками расположены соответствующие индикаторы.

Для включения, например, перемотки проволоки, Вам необходимо сначала с помощью клавиш **Вверх/Вниз** выставить нужную скорость и затем нажать **Q**. Перемотка включится и загорится соответствующий индикатор. Если Вы будете двигать ползунок при включенной перемотке, скорость будет изменяться немедленно (то есть без дополнительного нажатия кнопки **Q**). То же относится и к управлению усилием натяжения проволоки.

Примечание: При включении системы ЧПУ автоматически включается натяжение проволоки, при пуске(клавиша **G**) и продолжении (**Пробел**) программы автоматически включается перемотка проволоки. При окончании обработки программы или при появлении в программе команды M02 перемотка автоматически выключается.

2.19 ВОЗМОЖНЫЕ НЕПОЛАДКИ

Когда пропадает напряжение на генераторе (а это возможно при обрыве проволоки, выключении генератора и т.д.), система откатывается по предыдущей траектории и появляется оповещение «Обрыв проволоки» (в некоторых случаях «Включите генератор»). После появления напряжения система автоматически продолжает движение по программе.

При срабатывании концевых выключателей появляется сигнал «Авария». В этом случае Вам необходимо войти в Ручной режим (**F2**) и «съехать с концевиков».

Если во входной информации содержались ошибки (недопустимое расхождение столов), система приостановит свою работу и сообщит Вам о них. В этом случае Вам необходимо устранить ошибку, выйти в исходную точку, загрузить исправленную программу и начать ее выполнение сначала.

В процессе обработки детали (даже с умным транзисторным генератором) может произойти обрыв проволоки. В этом случае Вам необходимо заправить проволоку и продолжить резку. Однако в некоторых случаях заправить проволоку при текущем положении скоб проблематично. Тогда Вы должны нажать на клавишу СТОП (**Пробел**), а затем на клавишу **J** и перейти в Ручной режим. Система запомнит координаты точки останова. Далее Вы можете в ручном режиме переместить столы в удобное Вам положение, заправить проволоку, после этого нажать **F8** (вернуться в запомненные координаты). Система вернется к сохраненным координатам столов. Далее Вам следует перейти в главный экран и запустить программу (**G**).

Внимание! Вы не сможете выйти из ручного режима до тех пор, пока не вернетесь в запомненные координаты или не сбросите систему ЧПУ (в случае сброса координаты и номер текущего кадра потеряются).

Внимание! В случае если направление движения по координатам на экране системы ЧПУ, не совпадает с реальным направлением движения¹¹, его необходимо поменять на противоположное. Для изменения направления движения необходимо вызвать Пульт технолога (**F4**) и затем инженерный пульт (клавиша **T**). В нем необходимо нажать клавишу **X** – для изменения направления по X или **Y** – для изменения направления по Y.

2.20 ПРИМЕРЫ РАБОТЫ С СИСТЕМОЙ

1. ЗАПУСК НОВОЙ ПРОГРАММЫ

- Остановите выполняющуюся в данный момент программу с помощью клавиши Пробел, а затем выполните команду СБРОС (клавиша **S**).
- Нажмите клавишу **F3** или выберите в меню главного экрана пункт Выбор программы.
- С помощью клавиш управления курсором выберите нужный файл и нажмите **Enter**.
- Закройте окно «Ввод (загрузка) программ обработки деталей» с помощью клавиши **F3**.
- Сбросьте текущие координаты (войдите в меню главного экрана и выполните пункт Сброс координат).
- Включите генератор.

¹¹ Это может произойти при первой установке системы ЧПУ.

- Запустите программу командой ПУСК (клавиша **G**).

2. ВКЛЮЧЕНИЕ / ВЫКЛЮЧЕНИЕ ШАГОВЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ

- Войдите в режим ручного управления (нажмите **F2** или выберите в меню главного экрана пункт Ручной)
- Нажмите **F5** для включения или **F7** для выключения шагового двигателя.
- Закройте окно “Ручной режим”, используя клавишу **F2**.

Включить шаговый двигатель можно и в Главном экране, выбрав соответствующий пункт меню.

3. КОРРЕКТИРОВКА МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ

В Главном экране нажимайте клавиши **+** и **-**.

4. КОРРЕКТИРОВКА УРОВНЯ К.З.

Нажмите клавишу **F7** и измените параметры с помощью ползунков. Регулирование производится с помощью клавиш управления курсором. Перемещение между ползунками производится путем нажатия клавиш **1**, **2**, **3** и **4**.

5. ОБУЧЕНИЕ ВО ВРЕМЯ ОБРАБОТКИ ДЕТАЛИ

В режиме обработки Вы можете нажимать любые клавиши, кроме клавиши остановка (Пробел). К своему удивлению, Вы обнаружите, что система очень дружелюбна и в то же время надежно защищена от ошибок оператора. Обучаясь работе с ней даже во время обработки деталей, Вы всегда можете быть спокойны за результат.

Надеемся, что система ДГТ-735 понравится Вам и существенно облегчит Ваш труд и уменьшит количество стрессов, которым Вы подвергались, работая на недружелюбных и подверженных сбоям системах...

С уважением,
группа разработчиков системы ДГТ-735
г. Фрязино 1997-2011 гг.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 НАСТРОЙКА ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ ЧПУ

Для вызова экрана настройки системы в Ручном режиме нажмите клавишу P/3. На нем представлены параметры, разделенные на 4 группы:


1. Коэффициенты перемещений. Если дискретность Вашего станка не равна 1 мкм, измените параметр «Коэффициент X» так, чтобы величина перемещений, отображаемая на экране, совпадала с фактической величиной перемещений. Обычно дискретность перемещений для ЭЭ станков составляет 1 или 2 мкм.

Параметр «Коэффициент Y» в электроэрозионной системе не используется.

2. Параметры скорости слежения – зарезервированы для будущих нужд.

3. Параметры базирования. Здесь вы можете изменить напряжения генератора, допустимые для базирования. Максимальное/Минимальное напряжения – границы напряжения на искровом промежутке, при которых будут доступны операции базирования. Напряжение касания – напряжение, при котором будет считаться, что проволока коснулась детали (задается как доля от текущего напряжения).

4. Прочие параметры. Параметр «Угол отклонения Y» задает угол в градусах, на который отклонена ось Y от вертикали. Вы можете воспользоваться этим параметром для программного выставления прецизионной перпендикулярности направляющих с точностью 2-3". Если Вы зададите этот угол, все перемещения системы будет корректироваться в соответствии с ним. Знак угла показан на рисунке. Диапазон изменения угла: от -1,3° до +1,3° включительно.

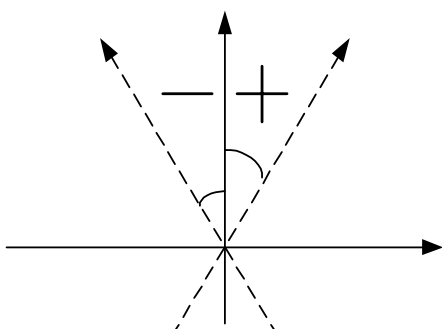

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 РУЧНЫЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ С ПОМОЩЬЮ ПУЛЬТА ОПЕРАТОРА

Пульт оператора предназначен для осуществления ручных перемещений у станка. С помощью пульта можно производить ручные перемещения по трем координатам, а также выполнять основные, наиболее часто встречающиеся действия.

Пульт оператора состоит из 19 клавиш:

Клавиша NumLock – переключает режим работы цифровых клавиш. Если NumLock не нажат (на пульте не горит светодиод), то цифровые клавиши выполняют специальные функции, в ином случае с помощью цифровых клавиш можно вводить координаты, корректировать УП и т.д.

Клавиша «/» (слэш) – используется для запуска управляющей программы в рабочем режиме. Т.е. выполняет функцию клавиши G/П

Клавиша «*» (звездочка) – используется для вызова меню в рабочем режиме. Т.е. выполняет функцию клавиши M/Ъ.

Клавиша «<-» (BackSpace) – используется для загрузки управляющей программы в режиме F3 (загрузка программы).

Клавиши «+» (плюс) и «-» (минус) – используются для корректировки скорости перемещений в рабочем и шага перемещений в ручном режиме. Действуют аналогично соответствующим клавишам основной клавиатуры.

Клавиша Enter - Действует аналогично клавише Enter основной клавиатуры. Используется для остановки и продолжения выполнения программы, выбора пункта меню и т.д.

Клавиша «./Del» - используется для подтверждения выполнения действий во всех режимах. Аналогично клавише L/Д основной клавиатуры.

Клавиша «7/Home» - при выключенном режиме NumLock работает как клавиша Esc основной клавиатуры (используется для выхода из режимов, завершения работы программы, отказа от выбранных действий и т.д.). При включенном режиме NumLock может использоваться для набора цифры 7.

Клавиша «1/End» - при выключенном режиме NumLock работает как клавиша S/Ы основной клавиатуры (используется завершения обработки управляющей программы в рабочем режиме). При включенном режиме NumLock может использоваться для набора цифры 1.

Клавиша «9/PgUp» - при выключенном режиме NumLock используется для переключения координат при движении в ручном режиме. Т.е. заменяет клавишу Alt основной клавиатуры. При включенном режиме NumLock может использоваться для набора цифры 9.

Клавиши 6, 4, 8, 2 со стрелками вправо/влево/вверх/вниз при выключенном режиме NumLock работают как клавиши управления курсором основной клавиатуры. При включенном NumLock служат для набора соответствующих цифр.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 КОМАНДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКОЙ СТАНКА

Команда	Действие
M7/M6	Включение/выключения УПР2
M9/M8	Включение/выключения УПР3
M11/M10	Включение/выключения УПР4
M30	Выключение УПР1
M31	Включение УПР1
M32	Включение УПР1 в начале перемещения
M33	Выключение УПР1 при окончании перемещения
M34	Включение УПР1 в начале перемещения с последующим его выключением в конце перемещения (распространяется на все последующие кадры). Действует до появления M30-M33

По окончании программы УПР1 и УПР2 выключаются.

Пример:

.....

N15 G1 X10

N16 G1 X20 M31 ' перед перемещением X20 включится УПР1

N17 G1 X30

N18 G1 X40 M32 ' по окончании перемещения X40 УПР1 выключится

ПУЛЬТ РУЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОАВТОМАТИКОЙ (СИГНАЛАМИ УПР1-УПР4)

Для вызова этого пульта в режиме ручного управления (F2) нажмите клавишу У/Г. Нажимая клавиши 1-4, Вы можете включать/выключать соответствующие сигналы управления.

Внимание! Данные команды действуют только для лазерных и фрезерных вариантов ЧПУ ДГТ-735!

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 ВЫБОР ТЕКУЩЕГО ПРЕПРОЦЕССОРА

Система ЧПУ ДГТ-735 позволяет вводить управляющие программы на нескольких входных языках. Для выбора препроцессора нажмите клавишу T/E в главной форме программы.

На экране появится меню выбора препроцессора. С помощью клавиш вверх/вниз выберите нужный Вам препроцессор и нажмите Enter. Для отмены выбора нажмите клавишу T или Esc.

Выбрав препроцессор, Вы должны перезагрузить систему ЧПУ и заново загрузить управляющую программу. После этого выбранный Вами препроцессор будет использоваться как в режиме подготовки программ, так и в основном режиме.

В настоящее время система ЧПУ ДГТ-735 поддерживает 3 входных языка:

Входной язык ДГТ-735 (совместим с входным языком систем ЧПУ фирмы Charmilles – Швейцария)

Входной язык ДГТ-738 (идентичен языку стойки 15ИПЧ)

Входной язык систем ЧПУ фирмы AGIE (Швейцария)

Если Вы хотите использовать другой входной язык, обратитесь к разработчикам системы.


ПРИЛОЖЕНИЕ 5 КОПИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ ПРОГРАММ СО СЪЕМНЫХ ДИСКОВ

Если вы используете съемные диски (флеш-диски, дискеты) для переноса управляющих программ, для их копирования вы можете воспользоваться специальной программой, входящей в состав системы ЧПУ. Для ее вызова войдите в Режим ввода и корректировки программ (**F5**) и нажмите клавишу **F4**. На экране появится панель, предлагающая вставить съемный диск. Вставьте диск и нажмите **Enter**.

Внимание! Если Вы хотите использовать программу копирования, управляющие программы на вашем съемном диске должны находиться в папке IDM\

На экране появится панель с двумя окнами, отображающими содержимое вашей рабочей папки (по умолчанию C:\IDMPRG\) – слева и папки IDM на съемном диске – справа.

Переход между окнами дисков осуществляется клавишей **Tab**. Для копирования файла

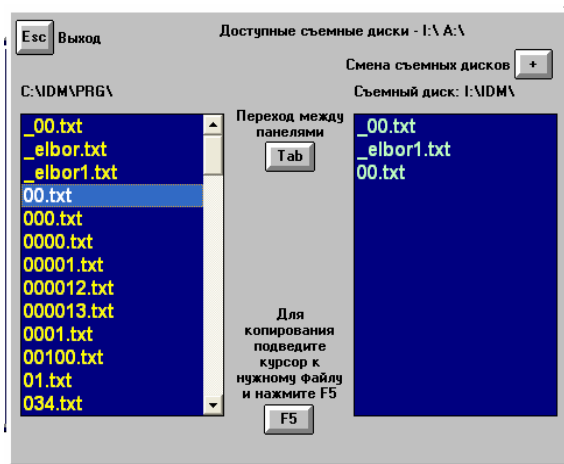

подведите к нему курсор и нажмите **F5**. После копирования файла окно диска-приемника на короткое время подсветится зеленым цветом.


Если в системе присутствует несколько съемных дисков (флеш-диски, дисководы гибких дисков, кард-ридеры) переход между ними осуществляется клавишей "+".

Выход из программы осуществляется клавишей **Esc**.

Для удаления флеш-диска из системы необходимо его предварительно остановить. Как это сделать, смотрите в документации производителя устройства или справке Windows. Если Вы хотите извлекать флеш-диски без предварительной остановки, Вам необходимо отменить кеширование записи на съемные диски.

Отмена кеширования записи в Windows XP


Вставьте флеш-диск в один из портов USB вашего компьютера

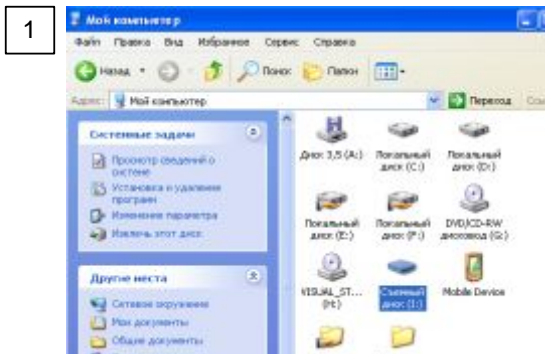


1 Откройте папку "Мой компьютер" ("Пуск" -> "Мой компьютер") и Выберите ваш флеш-диск



2 Щелкните правой кнопкой мыши и в появившемся контекстном меню выберите пункт "Свойства"

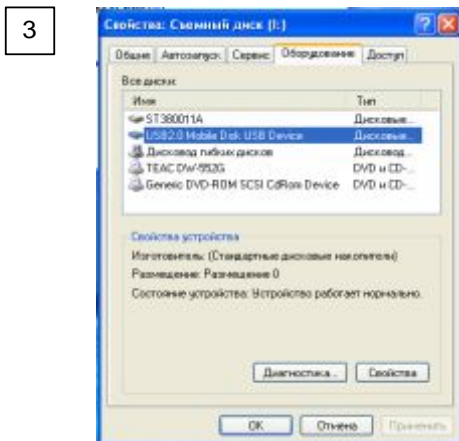

3 В появившемся окне выберите вкладку "Оборудование" и выберите из списка съёмный диск

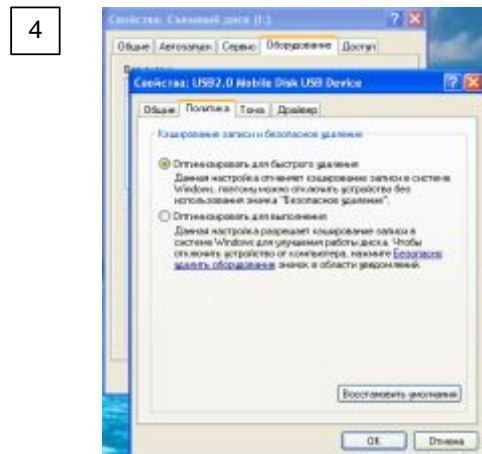

4 Нажмите на кнопку свойства и в новом окне выберите вкладку "Политика". Там выберите пункт "Оптимизировать для быстрого удаления"

После этого в каждом из открытых окон нажимайте кнопку ОК.